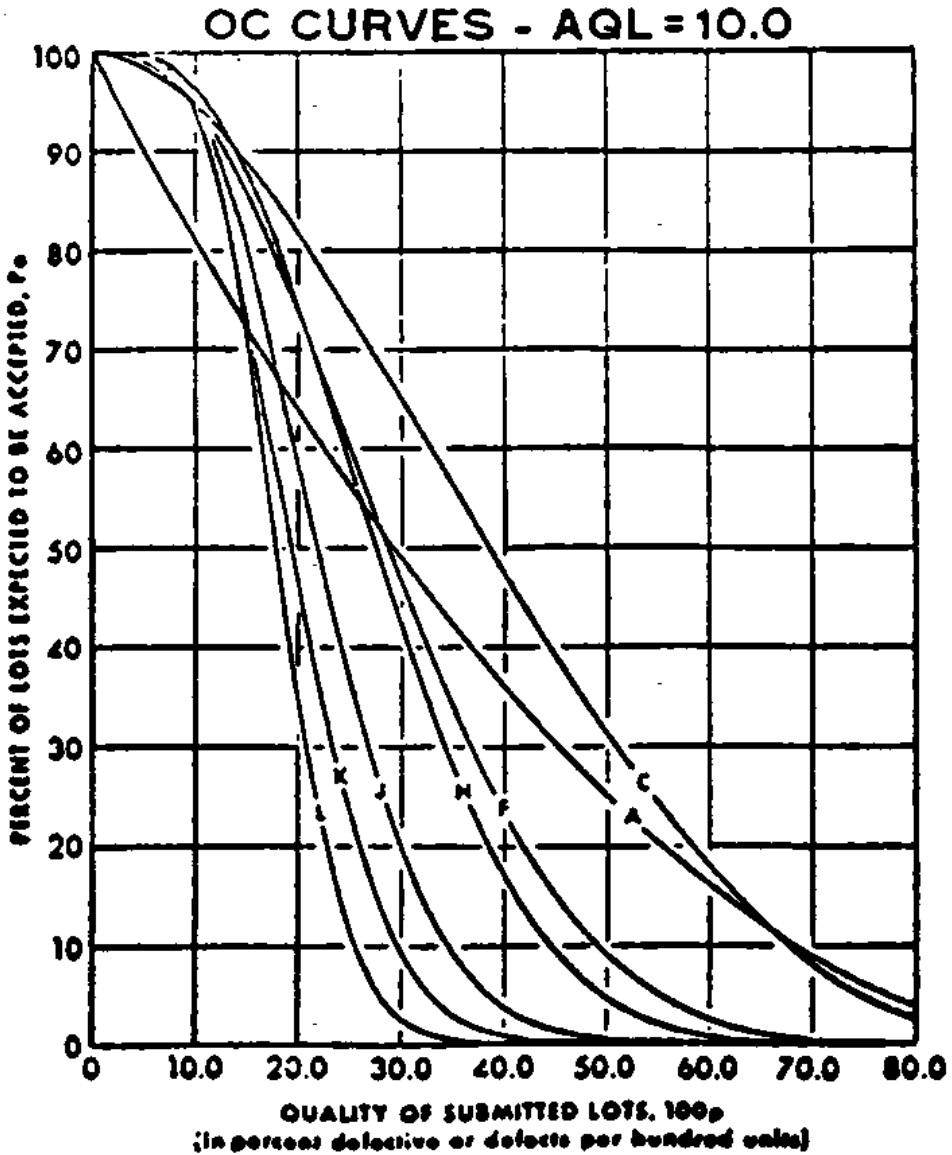
OC CURVES - AQL = 10.0
PERCENT OF LOTS EXPECTED TO BE ACCEPTED, Pa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
C
A
K
J
H
F
L
QUALITY OF SUBMITTED LOTS, 100p
(in percent defective or defects per hundred units)

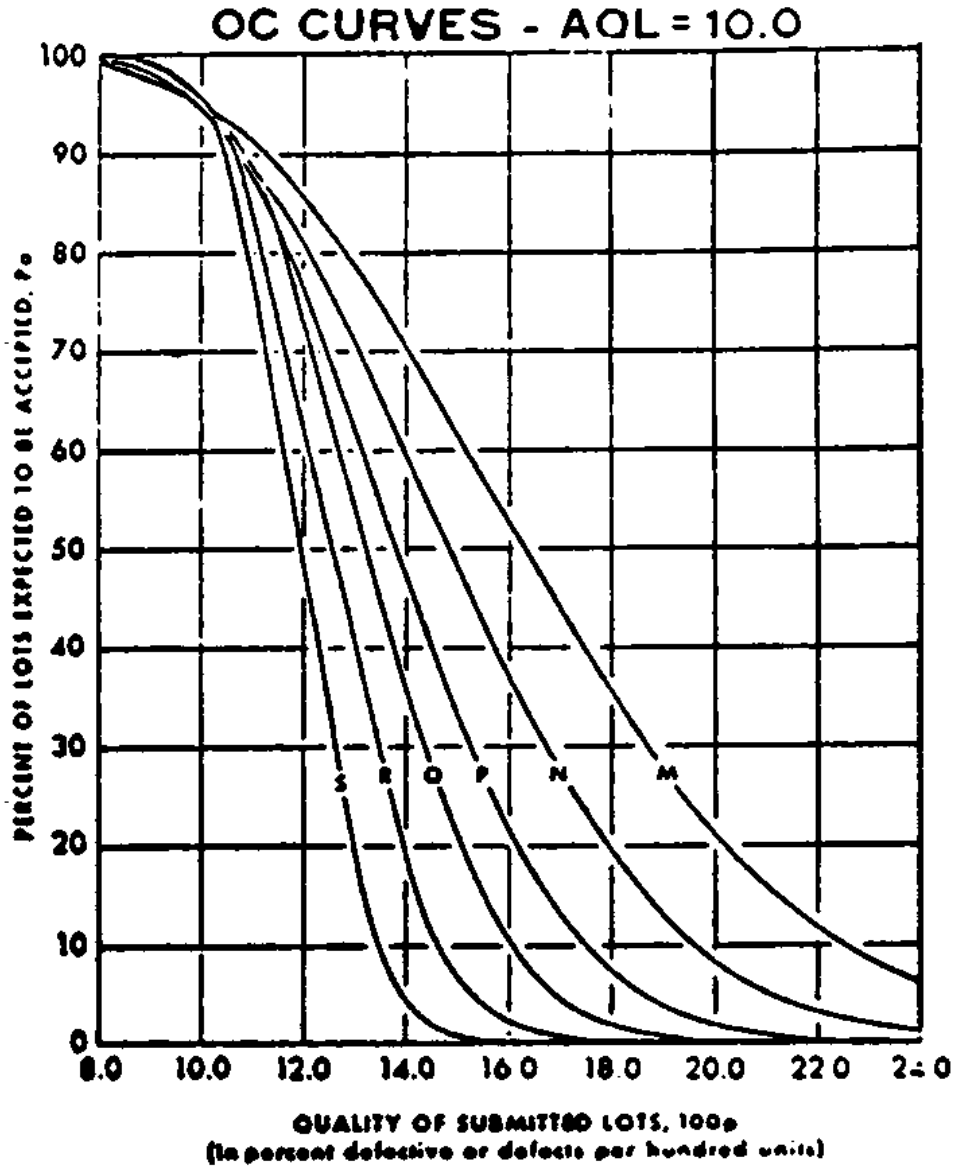
OC CURVES - AQL = 10.0
PERCENT OF LOTS EXPECTED TO BE ACCEPTED, Pa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
S
R
Q
P
N
M
QUALITY OF SUBMITTED LOTS, 100p
(in percent defective or defects per hundred units)